



PROVSTESYN 2024

Kirke	Nørager – kirkegård og kirkegårdens bygninger (kapel, kontor, mødelokale)
Dato	12.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anne Grønne Mathiassen, Vibeke Sommer, Knud Sejersen, Karen Margrethe Olesen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde fra provstesyn 3.juni 2020

Graverhuset

- Udvendigt træværk overfladebehandles
- Kirkegården:
- Pudsskader på mur udbedres og defekte afdækningssten skiftes med andre gamle teglsten.
- Stendige mod syd og mod vest fremtræder med udskridninger. Holdes under observation.
-

Syn 12.juni 2024

Kontorbygning:

Intet at bemærke.

Kirkegård:

Kirkegårdens omkransende murværk er i meget dårlig stand. Afdækningsteglene er mange steder knækket eller smuldret, og murens pudslader er i stor udstrækning frostsprængt og revnet. Flere mulige løsningsmuligheder blev drøftet: – En gennemgribende renovering af muren. En total fjernelse og erstatning med en ny mur, alternativt en bøjehæk. Menighedsrådet bør kontakte stiftets kirkegårdsrådgiver for afklaring af relevante muligheder, der tilgodeser den samlede problemstilling, herunder også økonomi ved etablering og fremtidigt vedligehold.

Godkendt den AGM
Anne Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Nørager – kirke
Dato	12.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anne Grønne Mathiassen, Vibeke Sommer, Knud Sejersen, Karen Margrethe Olesen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde fra provstesyn 3.juni 2020

Kirken:

- Kirkevinduer besigtiget, projekt under behandling.
- Trævindue i våbenhus malerbehandles.
- Karmrus i dør til våbenhus fastgøres.
- Revne bag alter holdes under observation, der påsættes gibs-bro.
- Tagunderstrygning gennemgås generelt.
- Blotlagte sten i stik på loftet mod kor svummes med kalkmørtel.
- Isolering på gammelt varmeanlæg undersøges for gammel asbest. Totalfjernelse skal ske, hvis der forekommer asbest.
- Gammelt oplag på våbenhusloft og varme-loft ryddes væk.

Maskinhus:

- Udvendig bræddebeklædning fastgøres.
- Gamle henlagt gravsten fjernes, enten sælges eller knuses.

Syn 12.juni 2024

- Pudsskader, ind- og udv., ved dør til våbenhus udbedres.
- El-tavle saneres for gammel installation.
- Pudsskader i vestvendt vindue udbedres.
- Pudsskadet område i bund af hvælv i korets sydside udbedres.
- Pudsskade i skib udbedres.
- Der er angreb af borebiller i loftskonstruktion. Tilbud på behandling er indhentet.

Brug af stearinlys og olielamper bør overalt undgås. Lysene soder, hvilket fremskynder behovet for indv. kalkning betragteligt. Også det historiske inventar og billeders farvelag tager skade af sodpåvirkningen. Nykalkning og rensning, af eksempelvis albertavle er en udgift i millionklassen, hvorfor der skal udvises rettidig omhu, så disse udgifter for kirken minimeres mest muligt. Udover disse problemstillinger skal der også tages hensyn til personer med nedsat lungefunktion, som dårligt tåler sodpartikler i luften. Hensynet til brandrisikoen taler også for at man undgår brug af åben ild.

Godkendt den AGM
Anne Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24